

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 01

34DMG614 EKSPERTİZ RAPORU



Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 02

ARAÇ BİLGİLERİ

Plaka	34DMG614	Kilometre	57658
Şase Numarası	VF1RJA00266644596	Renk	BEYAZ
Motor Numarası	H5HB470D603599	Şanzıman Tipi	Otomatik
Marka	RENAULT	Yakıt Tipi	Benzin
Model	CLIO	Versiyon	
Model Yılı	2020	Kullanım Tipi	OTOMOBİL
Motor Gücü (KW)	96	Silindir Hacmi (cc)	1332
İlk Tescil Tarihi	24.11.2020	Son Muayene Tarihi	28.10.2025

ARAÇ DONANIMLARI

GÜVENLİK

1. Araç Anahtarı	2. Araç Anahtarı	ABS	ESP/VSA	Hava Yastığı (Koltuk)
Hava Yastığı (Sürücü)	Hava Yastığı (Yolcu)	Immobilizer	Merkezi Kilit	Yokuş Kalkış Desteği

İÇ DONANIM

Deri Direksiyon	Elektrikli Arka Camlar	Elektrikli Ön Camlar	Hidrolik Direksiyon	Hız Sabitleyici
Klima (Manuel)	Kumaş Koltuk	Start / Stop		

DIŞ DONANIM

Aynalar (Elektrikli)	Far (LED)	Otomatik Far Sistemi
----------------------	-----------	----------------------

MULTİMEDİA

Bluetooth	Radyo	USB
-----------	-------	-----

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 03

LASTİK

Lastik	Yazlık/Kışlık	Marka	Diş Der.	Ebat	Yıl	Açıklama
SAG ARKA	YAZLIK	MICHELIN	3mm	195 55 16	2020	DEĞİŞİM ÖNERİLİR
SAG ÖN	YAZLIK	MICHELIN	3mm	195 55 16	2020	DEĞİŞİM ÖNERİLİR
SOL ARKA	YAZLIK	MICHELIN	3mm	195 55 16	2020	DEĞİŞİM ÖNERİLİR
SOL ÖN	YAZLIK	MICHELIN	3mm	195 55 16	2020	DEĞİŞİM ÖNERİLİR

LASTİK FOTOĞRAFLARI



Sol Ön Lastik



Sağ Ön Lastik



Sol Arka Lastik



Sağ Arka Lastik

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 04

VİTRİN FOTOĞRAFLARI



1. Sol Ön Çapraz



2. Sağ Ön Çapraz



3. Sağ Arka Çapraz



4. Sol Arka Çapraz



5. Tavan



6. Araç için ön Konsol



7. Araç için sağ ön sıra



8. Araç için sağ arka sıra



9. Motor



10. Bagaj



11. Araç için kadran


Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 05

KAPORTA - BOYA

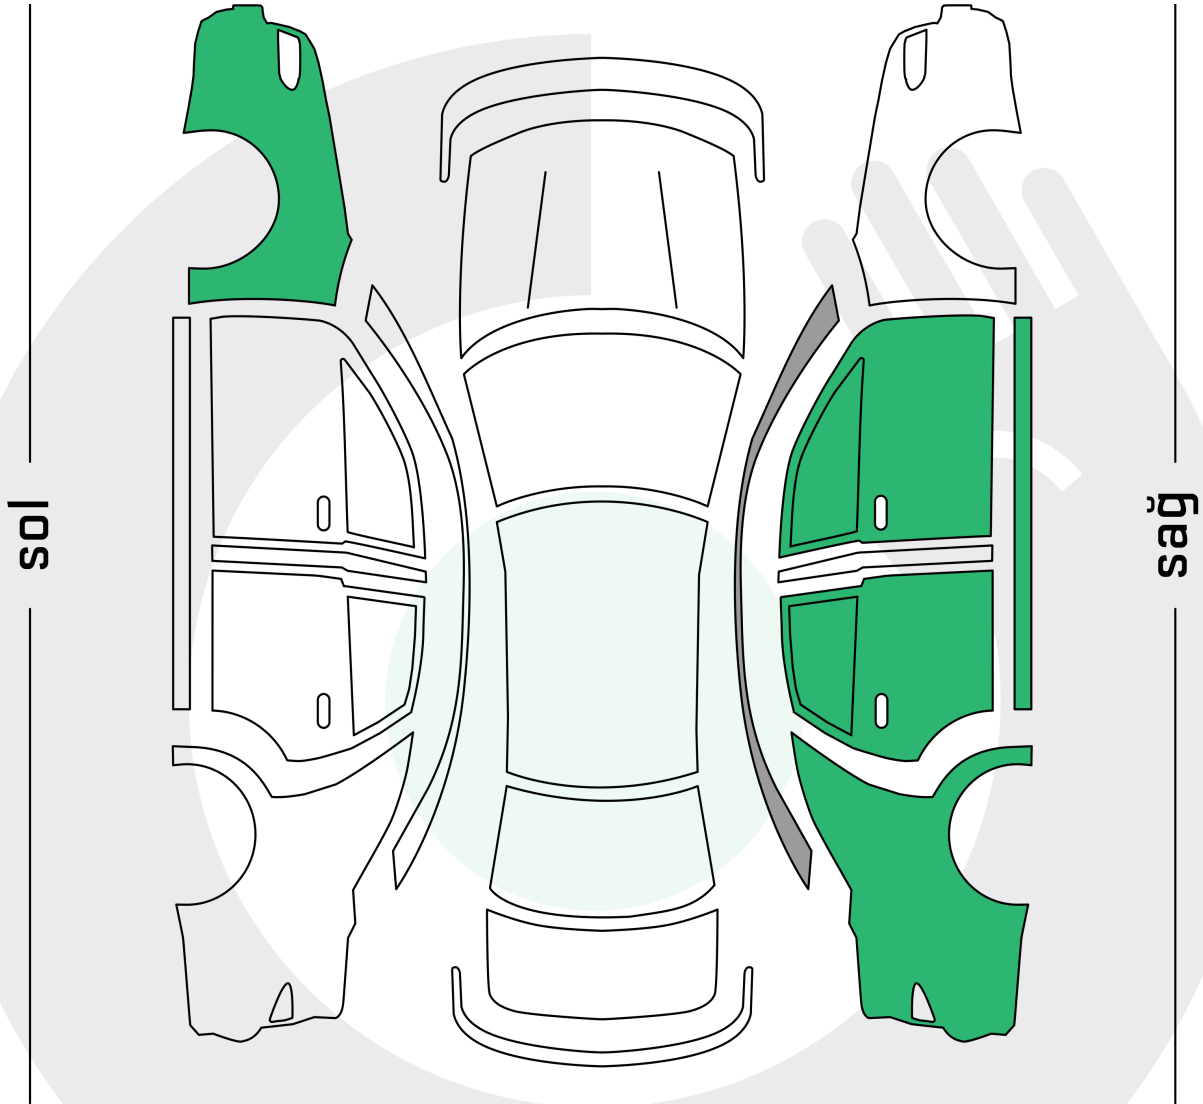

BOYALI

DEĞİŞEN

LOKAL BOYALI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 06

KAPORTA - BOYA

Parça Adı	Durum	Açıklama
TAVAN	ORJİNAL	
KAPUT	ORJİNAL	TAŞ İZLERİ MEVCUT
SOL ÖN ÇAMURLUK	BOYALI	
SOL ÖN DİREK	ORJİNAL	
SOL ÖN KAPI	ORJİNAL	BOYA TOZLARI MEVCUT
SOL ÜST DİREK	ORJİNAL	
SOL ORTA DİREK	ORJİNAL	
SOL MARŞPIYEL	ORJİNAL	
SOL ARKA KAPI	ORJİNAL	EZİK
SOL ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	
SOL ARKA ÇAMURLUK	ORJİNAL	
BAGAJ KAPAĞI	ORJİNAL	
ARKA HAVUZ SACI	ORJİNAL	
ARKA PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ARKA ÇAMURLUK	BOYALI	
SAĞ ARKA KAPI KİLİT KARŞILIĞI	L.BOYALI	
SAĞ ARKA KAPI	BOYALI	
SAĞ MARŞPIYEL	BOYALI	
SAĞ ORTA DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÜST DİREK	L.BOYALI	TAŞ İZLERİ MEVCUT
SAĞ ÖN KAPI	BOYALI	
SAĞ ÖN DİREK	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ÇAMURLUK	ORJİNAL	TAŞ İZLERİ MEVCUT
ÖN PANEL	ORJİNAL	
SAĞ ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SAĞ İÇ PODYA	ORJİNAL	
SOL ÖN ŞASE	ORJİNAL	
SOL İÇ PODYA	ORJİNAL	
TABAN SACI	ORJİNAL	
ARKA SOL ŞASE	ORJİNAL	
ARKA SAĞ ŞASE	ORJİNAL	

ARAÇ ÇEVRESİNDE EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT.

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 07

KAPORTA - BOYA FOTOĞRAFLARI



SAĞ ÜST DİREK



KAPUT



SOL ARKA KAPI



SAĞ ÖN ÇAMURLUK



SOL ÖN KAPI

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 08

CIHAZ TEST ÖLÇÜMLERİ

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
Ön Frenler	121	123	1.63
Arka Frenler	123	121	1.63
El Freni	124	124	0.00

Sapma yüzdeleri ön ve arka frenler için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri	Sol	Sağ	Fark (%)
Ön Tekerlekler	55	54	0
Arka Frenler	123	121	0

ARIZALI	KONTROL	İYİ	ÇOK İYİ	MÜKEMMEL
0-19	20-39	40-59	60-79	80-100

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

Ön	Arka
3.00 m/km	3.00 m/km

ÇOK İYİ	İYİ	KRİTİK	KÖTÜ
0 - 2	2 - 4	4 - 6	6 - 10

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 09

DIŞ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
ALT IZGARA	ORTA	ÇATLAK
CAMLAR	ORTA	TAŞ İZLERİ MEVCUT
DAVLUMBAZ	ORTA	SOL ÖN HASARLI
FARLAR	ORTA	ÇİZİK
STEPNE VEYA TAMİR KİTİ	-	MEVCUT

DIŞ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



CAMLAR



DAVLUMBAZ



STEPNE VEYA TAMİR KİTİ



FARLAR



ALT IZGARA

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 10

İÇ EKSPERTİZ

Parça	Durum	Açıklama
DİREKSİYON SİMİDİ VE TUŞLARI	ORTA	AŞINMA MEVCUT
KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ	ORTA	YANIK İZLERİ MEVCUT
TABAN HALISI	ORTA	YANIK İZLERİ MEVCUT
TAVAN DÖŞEME	ORTA	AŞINMA MEVCUT

Sağ arka iç kapı fitili yırtık
KULLANIMA BAĞLI LEKELER VE DEFORMASYONLAR MEVCUT.

İÇ EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ



TAVAN



DİREKSİYON KUTUSU



TABAN HALISI



KOLTUK DÖŞEMELERİ VE AYAR DÜĞMELERİ

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 11

MEKANİK ALT KONTROL

Parça	Durum	Açıklama
ALT KARTER	ORTA	YAĞLANMA MEVCUT
FREN BALATALARI	ORTA	AŞINMA MEVCUT
FREN DİSKLERİ	ORTA	AŞINMA MEVCUT
MOTOR ALT MUHAFAZA	ORTA	ARAÇ ALTINDA HASARLI PARÇALAR MEVCUT

MEKANİK ALT KONTROL FOTOĞRAFLARI



ALT KARTER



MOTOR ALT MUHAFAZA

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 12

MOTOR MEKANİK

Parça	Durum	Açıklama
AKÜ	ORTA	ŞARJ ÖNERİLİR
KAYIŞ SETİ VE RULMANLAR	ORTA	SESLİ ÇALIŞMA MEVCUT
MOTOR YAĞ SIZDIRMAZLIĞI	ORTA	YAĞLANMA MEVCUT

SERVİS PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR

MOTOR MEKANİK FOTOĞRAFLARI



MOTOR YAĞ SIZDIRMAZLIĞI



AKÜ

Bayi No : 3401
Mersis No : 0-2400-0362-4500

Rapor Tarihi : 22.11.2024
Rapor No : 3401-11904

Araç Giriş Tarihi : 22.11.2024 15:23
Araç Çıkış Tarihi : 22.11.2024 16:59

Sayfa No: 13

AÇIKLAMALAR

- Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- Araçın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.
- 50.000 km ve üzerindeki otomatik vites araçlarda kavrama ve volan durumları normal aşınma olarak değerlendirilmekte olup ekspertiz kontrol süreci içerisinde tespit edilememektedir.
- Ekspertiz aşamasında çıkma parça değişen ve sökme/ takma kontrolleri yapılmamaktadır. Araçın üzerinde bulunan parça ile ilgili sadece boya/değişen kontrollü yapılmaktadır.
- Araçlardaki test sürüşleri 1. ve 2. vitesler aralığında yapılmaktadır. Bu durumlar dışında tespit edilebilecek mekanik sorunlar kapsam dışında tutulmuştur.
- Araç üzerinde bulunan orijinal ya da sonradan montajı yapılan donanımlar var/ yok olarak belirtilmektedir, kullanıma bağlı tespit edilebilecek donanımların aktiflik durumları kapsam dışında tutulmuştur.
- Ön ve arka tamponların boya/değişen durumları ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.